


Upínacie sady COM-B

Materiál: Oceľ.

- Pre upínanie náboja (napr. remenica) na hriadeľ.
- Pre stredné krútiace momenty.
- Taktiež vhodné pre náboje s malými priermi.
- Samovycentrovanie.
- Samosvorné.
- Pri montáži nie je možné axiálne posunutie.

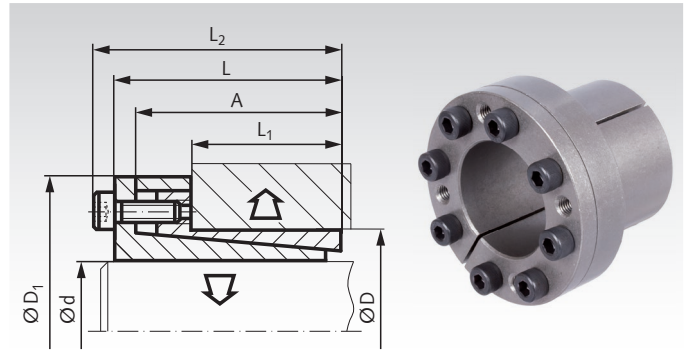

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 615 606 00, Upínacia sada COM-B, 6 mm

Produkt č.	d mm	D mm	L mm	A mm	L ₁ mm	L ₂ mm	D ₁ mm	T Nm	F _{ax} kN	P _w N/mm ²	P _N N/mm ²	Skrutky 12.9 Počet x Veľkosť	T _A Nm	Hmot. kg
615 606 00	6	14	21	18,5	10	24	25	12	4	185	80	3 x M3	2	0,05
615 606 35	6,35	14	21	18,5	10	24	25	12	4	185	80	3 x M3	2	0,05
615 607 00	7	15	25	22	12	29	27	24	7	223	111	3 x M4	5	0,07
615 608 00	8	15	25	22	12	29	27	29	7	207	111	3 x M4	5	0,07
615 609 00	9	16	26	23	14	30	28	42	10	197	110	4 x M4	5	0,07
615 609 53	9,53	16	26	23	14	30	28	42	10	197	110	4 x M4	5	0,07
615 610 00	10	16	26	23	14	30	28	48	10	179	112	4 x M4	5	0,07
615 611 00	11	18	26	23	14	30	32	51	10	165	102	4 x M4	5	0,07
615 612 00	12	18	26	23	14	30	32	55	10	152	100	4 x M4	5	0,08
615 612 70	12,7	18	26	23	14	30	32	55	10	152	100	4 x M4	5	0,08
615 614 00	14	23	26	23	14	30	38	68	10	130	80	4 x M4	5	0,11
615 615 00	15	24	36	29	16	42	45	133	18	194	121	3 x M6	17	0,22
615 616 00	16	24	36	29	16	42	45	140	18	180	118	3 x M6	17	0,22
615 617 00	17	26	38	31	18	44	47	180	22	190	125	4 x M6	17	0,25
615 618 00	18	26	38	31	18	44	47	200	22	180	125	4 x M6	17	0,23
615 619 00	19	27	38	31	18	44	49	210	22	172	121	4 x M6	17	0,25
615 620 00	20	28	38	31	18	44	50	220	22	160	115	4 x M6	17	0,26
615 622 00	22	32	45	38	25	51	54	250	22	113	78	4 x M6	17	0,35
615 624 00	24	34	45	38	25	51	56	270	22	106	76	4 x M6	17	0,36
615 625 00	25	34	45	38	25	51	56	280	22	101	76	4 x M6	17	0,34
615 625 40	25,4	34	45	38	25	51	56	280	22	101	76	4 x M6	17	0,34
615 628 00	28	39	45	38	25	51	61	450	32	130	93	6 x M6	17	0,42
615 630 00	30	41	45	38	25	51	62	500	32	133	95	6 x M6	17	0,43
615 632 00	32	43	45	38	25	51	65	540	35	115	86	6 x M6	17	0,49
615 635 00	35	47	52	45	32	58	69	800	44	106	81	8 x M6	17	0,55
615 638 00	38	50	52	45	32	58	72	900	45	105	79	8 x M6	17	0,62
615 640 00	40	53	52	45	32	58	75	900	45	92	68	8 x M6	17	0,64
615 642 00	42	55	52	45	32	58	78	1000	47	90	70	8 x M6	17	0,85
615 645 00	45	59	70	62	45	78	86	1800	80	105	81	8 x M8	41	1,05
615 648 00	48	62	70	62	45	78	87	1950	81	102	78	8 x M8	41	1,13
615 650 00	50	65	70	62	45	78	92	2020	81	96	72	8 x M8	41	1,26
615 655 00	55	71	80	72	55	88	98	2730	95	89	68	9 x M8	41	1,53
615 660 00	60	77	80	72	55	88	104	2870	98	76	61	9 x M8	41	1,66
615 665 00	65	84	80	72	55	88	111	3190	99	73	57	9 x M8	41	1,90
615 670 00	70	90	96	86	65	106	119	5150	147	88	69	9 x M10	83	3,0
615 675 00	75	95	96	86	65	106	126	5710	153	82	66	9 x M10	83	3,1
615 680 00	80	100	96	86	65	106	131	8260	196	103	82	12 x M10	83	3,3
615 685 00	85	106	96	86	65	106	137	8670	204	97	77	12 x M10	83	3,6
615 690 00	90	112	96	86	65	106	144	8800	206	88	74	12 x M10	83	4,0
615 695 00	95	120	96	86	65	106	149	11300	237	103	82	14 x M10	83	4,7
615 700 00	100	125	96	86	65	106	154	14300	285	114	90	18 x M10	83	5,2

Je dostupných viac veľkostí až do d=130mm pre 24,800Nm.

Cena a čas dodania na žiadosť.

T = prenášaný moment pri $F_{ax} = 0$.
 F_{ax} = prenášaná axiálna sila pri $T = 0$.
 P_w = povrchový tlak na hriadeľ.
 P_N = povrchový tlak na náboj.
 T_A = upevňovací moment skrutiek.

Lícovanie, drsnosť

Hriadeľ h8, náboj H8.
Drsnosť povrchu R_z max. 12,5 μ m.

Montáž

Upínaciu sadu pred montážou zľahka naolejajte, nepoužívajte MoS2 alebo tuhé mazivo.
Uťahnite skrutky rovnomerne a do kríža v niekoľkých krokoch.

Demontáž

Odstráňte všetky skrutky a zaskrutkujte ich na nepoužívaný závit čelnej príruby, uťahujte do tej doby, kým je príruha uvoľnená.